

曹县万财固废处置有限公司“7·4”事故警示

现将曹县万财固废处置有限公司“7·4”事故警示信息予以公布，供各市和有关企业参阅。

一、事故及事故单位基本情况

2023年7月4日6时许，曹县万财固废处置有限公司发生一起煤矸石掩埋事故，造成1人死亡。

曹县万财固废处置有限公司成立于2021年8月24日，位于山东省菏泽市曹县魏湾镇刘滨红村，统一社会信用代码为91371721MA94QE103M，法定代表人刘舰，主要从事新型建筑材料（烧结砖，含标砖、KP1砖等）制造、销售等，现有员工40余人。

二、生产工艺及事故工序简介

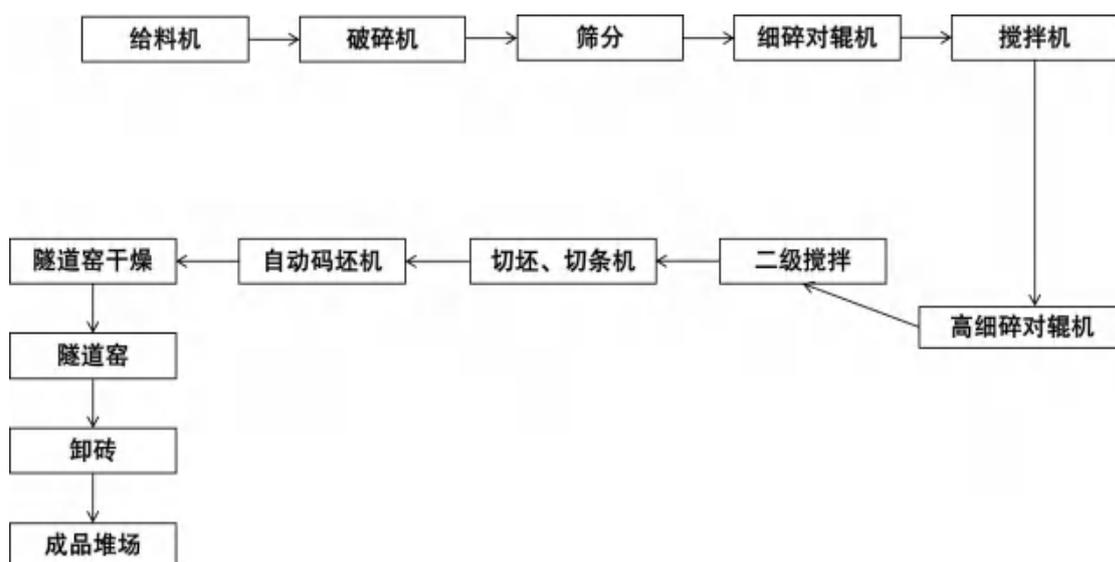


图1 烧结砖生产工艺流程

本次事故发生发生在煤矸石粉碎工序，主要涉及设备有给料机、破碎机，给料机与破碎机之间由传送皮带连接。上料时，由1名员工驾驶装载机将煤矸石卸至给料机内，经皮带传送至破碎机进入下步工序。另为保证煤矸石下料顺畅，在给料机底部设置有橡胶材质的增滑衬板。



图2 事故设备给料机现场照片

三、事故发生经过

2023年7月4日6时许，员工任某发现给料机底部增滑衬板发生脱落（钉），随即停车（停止传送带及粉碎设备）进入给料机仓体内进行检查维修。在检查维修过程中，驾驶工黄某驾驶装载机向给料机内加注煤矸石，造成任某被煤矸石掩埋。

6时35分许，任某被救出。公司负责人拨打急救电话，曹县魏湾镇卫生院及县立医院急救人员到场后发现任某已无生命体征。

四、事故原因初步分析

经现场勘查、问询，查阅资料，初步分析：该企业在设备维修期间，未安排专人进行现场看护或悬挂检维修标志，其他员工在上料过程中未能发现设备内部存在人员，从而导致事故发生。事故具体原因正在进一步调查中。

五、事故暴露出的主要问题

一是作业现场安全管理不到位。作业人员未严格落实安全操作规程，检维修作业未悬挂明显标志，且无专人进行现场管理看护。

二是企业安全风险辨识管控不到位。对上料作业、检维修作业风险管控不到位，未辨识出作业过程可能存在的交叉作业、违章作业风险，未制定管控措施。

三是企业安全生产主体责任不落实。未建立健全并严格落实全员安全生产责任制，未组织员工开展针对性安全教育培训和应急演练，作业人员缺乏必要的安全意识和能力。

六、工作提示

一是请各市迅速将此事故警示转发至各有关企业，督促企业认真吸取事故教训，举一反三，深入排查类似作业风险，及时采取有效防范措施，避免同类事故再次发生。

二是各市要督促企业严格落实主体责任，建立健全全员安全生产责任制，切实加强作业现场安全管理，全面辨识各工作岗位、各作业过程可能存在的安全风险，制定并落实针对性管控措施。

三是各市要进一步加大安全监管和专项整治力度，结合辖区实际，深入推进各专项整治行动，聚焦企业主要负责人职责落实，严查一线“三违”作业行为，对突出问题隐患、非法违法行为严肃查处、依法处理，严防事故发生。

2023年7月11日

山东省应急管理厅基础处